



## RAPEX

### Report 29 del 24/07/2015 N.34 A12/0933/15 Lituania

#### Approfondimento tecnico: Sedia da ufficio



La sedia da ufficio IGO Mod. C112B01 è stata sottoposta al divieto di commercializzazione perché il prodotto non presenta una sufficiente resistenza e stabilità durante l'uso.

Il prodotto non è risultato conforme alla norma tecnica EN 1335.

In particolare, la norma EN 1335-2 "Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza", al paragrafo 4.3, stabilisce che:

*La sedia non si deve sbilanciare nelle seguenti condizioni:*

- a) premendo verso il basso sul bordo anteriore della superficie del sedile nella posizione più sfavorevole;
- b) sporgendosi dai braccioli;
- c) appoggiandosi contro lo schienale;
- d) sedendosi sul bordo anteriore.

Inoltre, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.5:

*La sedia dovrebbe essere costruita in modo da assicurare che non ci siano rischi per l'utilizzatore nelle seguenti condizioni:*

- a) sedendosi sulla sedia, sia centralmente che decentrati ;*
- b) muovendosi avanti, indietro e lateralmente mentre si è seduti ;*
- c) appoggiandosi sui braccioli;*
- d) premendo sui braccioli per alzarsi.*

Tutti i test per soddisfare i requisiti di sicurezza dei paragrafi 4.3 e 4.5 della norma tecnica EN 1335-2 devono essere eseguiti con i metodi descritti dalla norma EN 1335-3.